


# 八百津町 ため池ハザードマップ

1:6,000

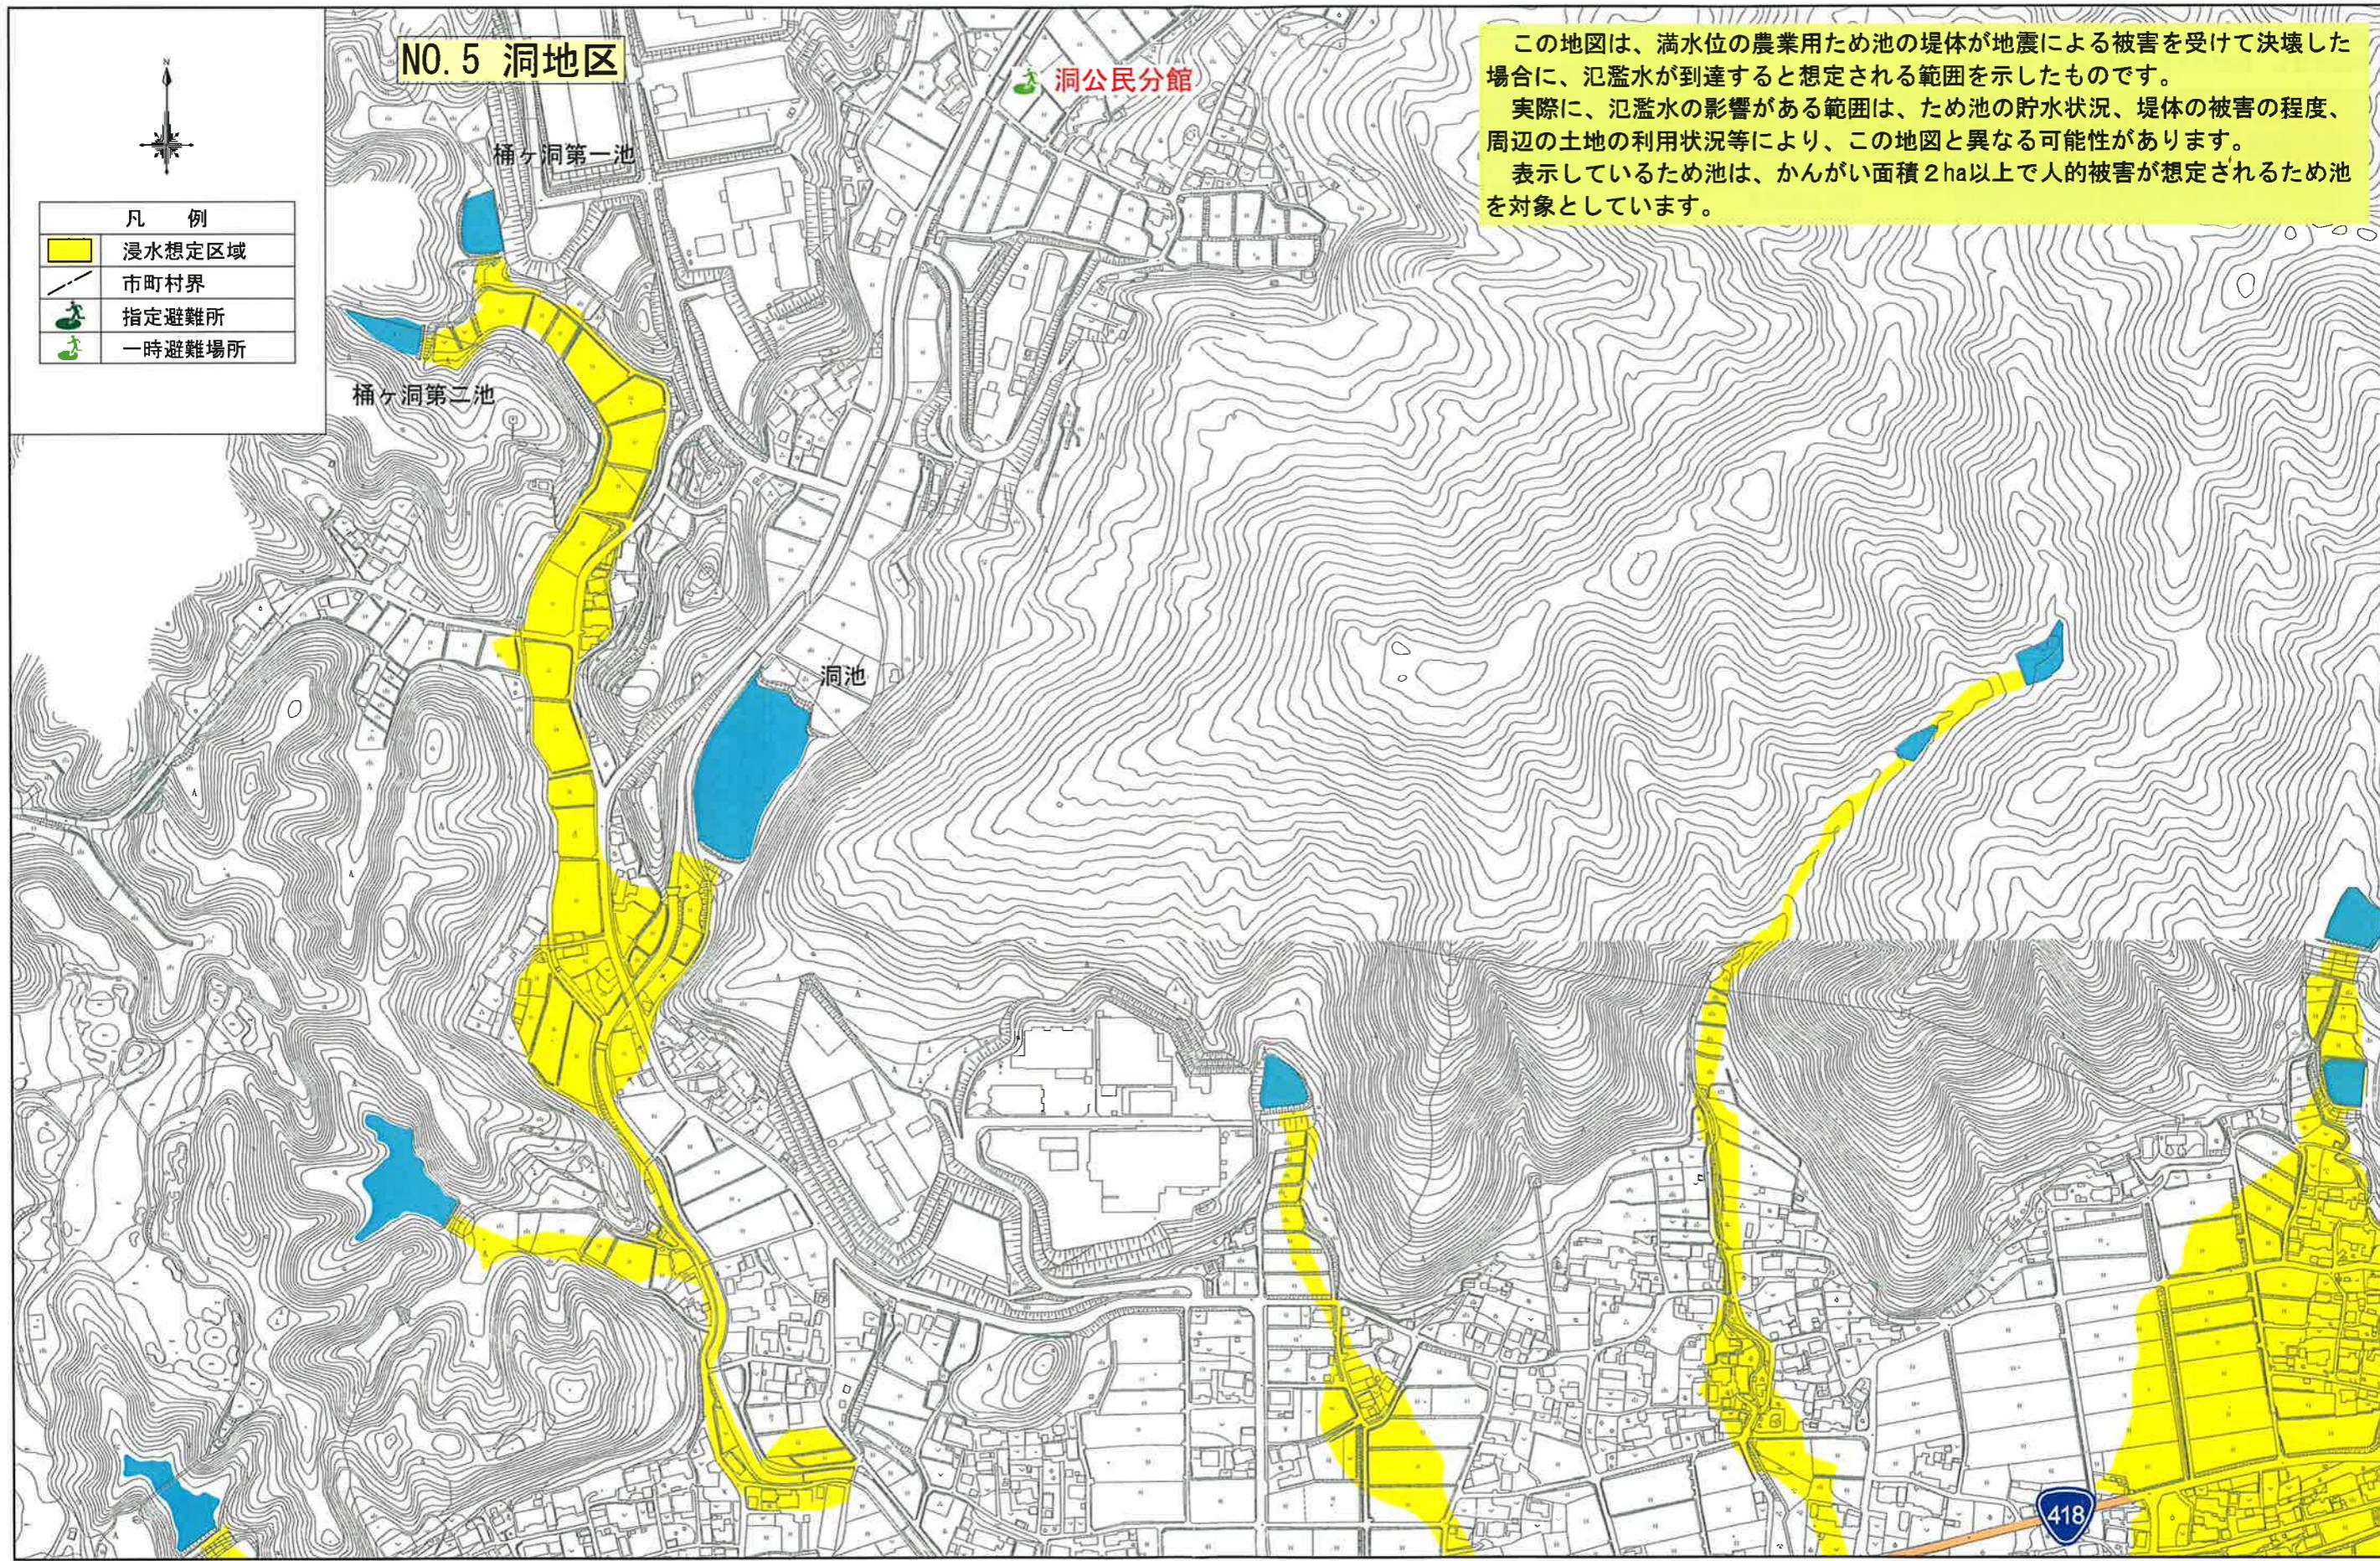

## ため池の役割

ため池は、八百津町内の農地をかんがいするために造られた貯水池です。現在は、農業用水の利用のほか、防火用水としての利用や人命・住宅・農地・道路などを洪水から守るための洪水調整機能を備えています。また、美しい景観や親水空間を提供するとともに、水辺の生物多様性を支える重要な役割を果たすなど、豊かな多面的機能を有し、地域の大切な施設となっています。

## ため池の規模



## 浸水区域図作成の条件

### 堤体決壊条件

本ハザードマップは、堤体が満水時に決壊した場合の浸水状況を記載しています。地震時の決壊は、瞬時に起こると仮定し、解析を行っています。

### 堤体決壊時の最大流出量と流出継続時間

堤体が決壊したときを想定した最大流出量と流出継続時間は、左表の通りです。

### 浸水想定区域の仮定

浸水区域は、流下する地域の地形条件に、堤体決壊時の最大流出量を与え、降雨量はゼロとしてシミュレーションにより求めたものです。

浸水に与える流量は、ため池の総貯水量のみとして、河川には水がないものとして浸水範囲を解析しています。

大雨による決壊の場合には、この浸水想定区域に加え、降雨および河川の水量が加わってきますので、浸水区域がさらに拡がる可能性があります。

名称	堤高 H (m)	総貯水量 V (m³)	最大流出量 Qmax (m³/s)	流出継続時間t (分)
桶ヶ洞第1池	5.50	3,200	59.566	2
桶ヶ洞第2池	5.00	5,250	70.456	2
洞池	7.00	30,500	169.915	6

## 地震および豪雨による堤体の決壊

地震および豪雨により堤体が決壊する被災形態、及びその被災メカニズムは下記のことが想定されています。

堤体の異常に気がついたら、防災関係機関などに緊急連絡するとともに、浸水想定区域の外に退避するようにしてください。

### 地震により堤体が決壊

被災形態	被災のメカニズム
<クラック>	堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する場合があります。堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みちとなることがあります。特に注意が必要です。
<沈下>	堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴いながら堤体が沈下する場合があります。多くは軟らかい地盤で発生しています。
<斜面崩壊>	堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合があります。
<斜面すべり>	地震動により堤体の法面にスベリが発生する場合があります。
<崩壊>	堤体や地盤が大きく変化し崩壊する場合があります。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられます。

### 豪雨により堤体が決壊

被災形態	被災のメカニズム
<浸透破壊>	堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下し、貯水位が上昇したときに堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合があります。また、堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し、破壊する場合があります。
<すべり破壊>	貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する場合があります。
<越流破壊>	豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出し、下流斜面を流下することによって、破壊する場合があります。また、貯水位の上昇により、堤体内部の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合があります。
<越流浸食>	越流

## 避難するときの注意事項

地震による堤体の決壊は、予測が難しいうえ、浸水の到達時間が早いので、事前の備えをし、自動的に浸水区域の外に避難できるようにしましょう。ため池の決壊と、大雨が重なる時は、浸水被害想定範囲が拡大し、水深が深くなる恐れがありますので、注意してください。

### 日頃からの準備

#### 我が家家の避難経路・避難場所




被害が想定される位置を確認し、いざという時の我家家の避難経路、避難場所、連絡方法を家族で決めておきましょう。

### 非常持ち出し品の事前準備



荷物は最小限の物にし、いつも取り出しがやすい一定の場所に保管しましょう。保存期間等に注意し、交換・補充するようにしましょう。

### 浸水想定区域外への避難

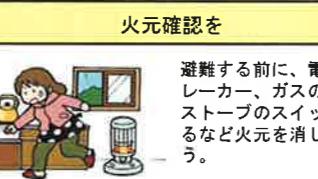

#### 火元確認を

避難する前に、電気のブレーカー、ガスの栓、ストーブのスイッチを切るなど火元を消しましょう。

### 自主避難を




大きな揺れ（屋内では、棚にある食器類が落ちる。屋外では、電柱が揺れる等）があり危険を感じたら、自主的に避難しましょう。

### 避難時の注意事項

#### 動きやすい服装で



#### 浸水は、浅くても危険

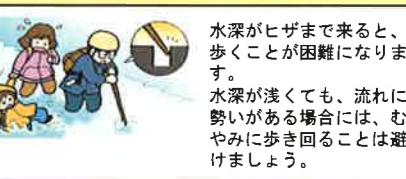

#### 万が一、逃げ遅れたときは



万が一、避難が遅れ、危険が迫ったときは、高い所へ逃げましょう。

## 緊急時の連絡先


ため池の異常や漏れ、決壊など気づかれた場合は、関係機関等に一報を入れてください。

名 称	電 話 番 号	住 所
八百津町役場	43-2111	加茂郡八百津町八百津3903番地2

## 各種情報（インターネット・ホームページ他）

関 連 項 目	アド レス	発 信 元
防災情報	<a href="http://www.town.yaotsu.lg.jp/">http://www.town.yaotsu.lg.jp/</a> ent@chat.yaotsu.jpに空メールで登録	八百津町役場
防災・防犯	<a href="http://www.pref.gifu.lg.jp/">http://www.pref.gifu.lg.jp/</a>	岐阜県総合防災ポータル
交通情報	<a href="http://douro.pref.gifu.lg.jp/">http://douro.pref.gifu.lg.jp/</a>	岐阜県
防災気象情報	<a href="http://www.jma.go.jp/">http://www.jma.go.jp/</a>	気象庁
防災気象情報	<a href="http://www.jma-net.go.jp/gifu/">http://www.jma-net.go.jp/gifu/</a>	岐阜地方気象台

## 情報の伝達経路

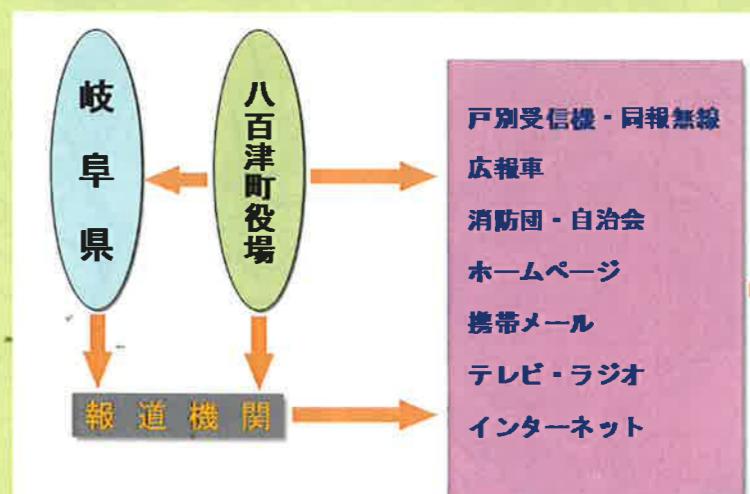

この地図は、農村地域防災減災事業に基づき、岐阜県が作成したものです。

岐阜県可茂農林事務所  
〒505-8508

美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎3F  
TEL 0574-25-3111 (代)

町民のみなさん